

No. 1	事務所前展示場ブロック積擁壁	背面から押されてブロックが立っている 擁壁と背面土との間に隙間がある	修復済み (H24) 修復済み (H24)	コンクリート擁壁・地下水排水官挿入・ロックボルト工法による修復。 隙間から盛土 背面からの雨水流入防止。
	1区墓域	地盤沈下、地割れ 墓石倒壊	修復済み (H25) 修復済み (H25)	地割隙間から盛土、土留ブロック設置、階段取付けなど。 墓石の修復、使用者との個別協議。
No. 2	1-2区間のブロック積擁壁・通路	一部ブロック崩落 ブロック積みの亀裂 前面側溝破損、通路排水不良による浸水	修復済み (H24) 修復済み (H23) 修復済み (H24)	新設ブロック積直しによる修復。 モルタル充填による修復。 配水管理設による排水処理 砂利敷き舗装。
	2区墓域	地盤沈下、地割れ 墓石倒壊	修復済み (H25) 修復済み (H25)	地割隙間から盛土、土留ブロック設置、階段取付けなど。 墓石の修復、使用者との個別協議。
No. 3	1-2区間擁壁脇の道路側溝破損	ブロック積の移動圧により破損	修復済み (H23)	側溝撤去、蓋付側溝新設。
		ブロック積みの亀裂	修復済み (H23)	モルタル充填による修復。
No. 4	3区-道路間のブロック積擁壁 と前面道路側溝	背面からの圧力により崩壊、土砂車道を覆う 擁壁崩壊に連動し側溝破損、道路浸水	仮設景観材補修 修復済み (H23)	崩壊ブロック、土砂撤去 大型土嚢設置及び景観材を用いた仮補修。 側溝撤去、蓋付側溝新設。
No. 5	3-5区間のブロック積擁壁 と前面歩行路側溝	背面からの圧力により崩壊	修復中	瓦礫撤去、土盛り。一部崩壊状態のまま。
		擁壁崩壊に連動し側溝破損	修復中	瓦礫撤去、土盛り。一部崩壊状態のまま。
No. 6	3・5区墓域	振動により地盤沈下	修復中経過観察	墓石移動処置後、地ならし工事済み。 地下水集水処理工事を計画するも着手には至らず。
		墓石倒壊	撤去完了 (H26)	墓石を取外し保管。個別協議の上、墓地区画移動を平行して実施中。
No. 7	西 8-10区間ブロック積擁壁と通路	背面から押されてブロックが立っている	修復済み (H23)	継ぎ目ズレの表面処理補修 (旧ブロック積は現況維持)。
		通路の亀裂 波打ち 側溝破損	修復済み (H23)	コンクリート撤去 砂利敷き処置 側溝埋設 (暗渠排水)。
No. 8	西 8-10区の墓域	8区 振動による地盤沈下	修復済み (H23)	転圧整地後、区画割りブロック再設置。
		10区 振動による地盤・カロート沈下	修復済み (H24)	カロートの水平調整、土留めブロックの設置。
		修繕機械搬入による芝生損傷	修復済み (H24)	芝生張り直し。
No. 9	西 10-11区間のブロック積擁壁	背面から押されてブロックが立っている	修復済み (H24)	ロックボルト工法による補強工事。
		擁壁と背面土との間に隙間がある	修復済み (H24)	天端沈下部は盛土処理 背面からの雨水流入防止。

		西 10 区側溝破損	修復済み (H24)	側溝修復。
	西 11 区墓域	地盤沈下・地割れ	修復済み (H23)	現状なりに整地 亀裂へ用土充填転圧。
No. 10	西 11-12 区間のブロック積擁壁	背面から押されてブロックが立っている	修復済み (H23)	専門工法により補強修復。
		擁壁と背面土との間に隙間がある	修復済み (H23)	天端沈下部は盛土処理 背面からの雨水流入防止。
		西 11 区側溝、通路の破損	修復済み (H24)	側溝交換、新設舗装工事。
No. 11	西 12 区の墓域	振動により地盤沈下 亀裂	修復済み (H23)	現状なりに整地 亀裂へ用土充填転圧 簡易土留。
No. 12	西 13 区土留め垂直擁壁と通路	背面土圧により擁壁が傾斜	修復済み (H23)	隙間目地補修。
		コンクリート通路一部の沈下	未着手	緊急性が少ないため未着手。
	西 12-13 区間のブロック積擁壁	背面から押されてブロックが立っている	修復済み (H24)	ロックボルト工法による補強工事。
		擁壁と背面土との間に隙間がある	修復済み (H23)	専門工法により補強修復。
		西 12 区側溝、通路の破損	修復済み (H24)	新設側溝・舗装工事。
No. 13	西 13 区墓域	振動により地盤沈下 亀裂	修復済み (H23)	現状なり整地 亀裂へ用土充填 区画割ブロック再設置。
No. 14	西 15 区ブロック積擁壁	背面から押されてブロックが波打っている	簡易補修済 (H24)	擁壁隙間、側溝隙間の補修。
	墓石の沈下	擁壁天端より墓石基礎が沈下している	修復中	水平調整工法により順次修復中。使用者との個別協議。
No. 15	16 区駐車場	振動により地盤沈下	修復済み (H23)	舗装盤撤去 舗装
No. 16	16 区墓域と通路	通路の亀裂 波打ち	応急処置	モルタル充填による亀裂補修
	墓石の沈下	擁壁背後の区画地盤沈下、墓石基礎沈下	応急処置	転落防止柵設置 墓石擁壁隙間に碎石充填・補強器具 平成 26 年度着手予定

a	埋設給水管	土中の給水配管が断裂 全施設給水停止	仮設配管整備	地上仮設配管の設置 漏水箇所点検
	給水ポンプ	過剰負荷によるポンプ停止 部品交換	修復済み (H23)	破損箇所点検 劣化部品交換
b	管理棟の壁面ひび割れ	主に内部の壁の亀裂	修復済み (H23)	補修材による亀裂充填
	管理棟の増築	事務所・トイレの修復、拡張	施工済み (H23)	震災後の管理棟整備や業務拡張、来園者増加に対応するため
c	西 2 区西側奥の区画地盤沈下	振動により地盤沈下 墓石の傾き	未着手	一部墓石の修復進行中、地盤は未着手
d	西 3 区ひな壇エリアの擁壁・階段	擁壁のズレ隙間 階段の破損	修復済み (H23)	モルタル充填に修復
e	西 3 区ひな壇最上部の垂直擁壁	垂直擁壁の倒壊沈下	修復済み (H23)	墓石の移動 擁壁上半分の裁断による修復

f	西3区西側奥の区画地盤沈下	振動により地盤沈下 墓石の傾き	修復中	墓石、地盤の修復作業を継続中、H26年度完了見込み
g	西2-3間の擁壁	ブロック積擁壁の亀裂	修復済み(H23)	モルタル充填による修復
h	西5区ひな壇エリアの擁壁・階段	擁壁のズレ隙間 階段の破損	修復済み(H23)	モルタル充填による修復
i	みやぎ水子地藏尊	水子地藏の倒壊・首頭部欠落 社周囲の路盤ズレ	修復済み(H23) 未着手	交換せずに破損箇所の修復にて対処 緊急性低い
j	中間トイレ	中間トイレ手洗桶等の漏水	修復済み(H23)	器具部品交換 外周の塗装並びに便座の取替
全域	危険性の高い墓石	倒壊墓石・大きくズレている墓石等	修復中	協議の上、原則として使用者が修復

\*H26.3.31現在の状況 \*No.1~No.16は主に土木建築業者(株本田組)による施工 a~iは石材店、職員、その他の業者による整備